


365 **SMART**

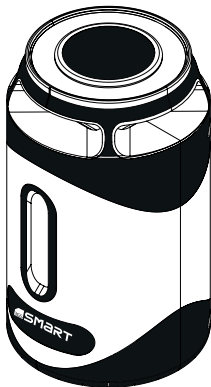

LASER 360° + PION BOX ZIELONY Z UCHWYTEM
GREEN LASER 360° + VERTICAL BOX WITH L BRACKET

Instrukcja obsługi / Manual

NUMER MODELU / INDEX: SM-06-05030G3

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI / ORIGINAL MANUAL

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA LASERA KRZYŻOWEGO BOX.**

FOR YOUR SAFETY

Read and understand the entire manual before operating machine

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Dane techniczne
3. Symbole
4. Ochrona środowiska

1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszego lasera krzyżowego. Chcemy Ci pomóc korzystać z niego jak najlepiej i w bezpieczny sposób.

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i życia operatora, lub do uszkodzenia urządzenia.

Wszystkie informacje i specyfikacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie oddania do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Żadna część tej publikacji nie może być powielana bez uzyskania pisemnej zgody.

Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część lasera i przekazać w przypadku jego odsprzedaży.

Informacje o bezpieczeństwie

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne. W niniejszej instrukcji i na

2. DANE TECHNICZNE

Indeks	SM-06-05030G3
Specyfikacja	
Dokładność pomiarowa	≤3 mm/ 10 m
Zakres niwelacji	± 4°
Kierunek linii	pionowa, pozioma 360°
Zasięg pracy	30 m*
Dioda lasera	505-550 nm
Klasa lasera	2
Kolor wiązki	zielony
Gwint statywu	1/4"
Akumulator Li-Ion	2000 mAh
Czas pracy	5 godz.
Stopień ochrony	IP54
W zestawie	etui, uchwyt 1/4", kabel
Dane logistyczne	
Waga netto/ brutto	0,28/ 0,52 kg
Wymiary produktu	114x 66 mm
Wymiary opakowania dł.xszer.xwys	187x 82x 115mm

* Zasięg zależy od naświetlenia pomieszczenia

5. Ogólne zasady bezpieczeństwa
6. Identyfikacja podzespołów
7. Obsługa
8. Konserwacja
9. Utylizacja i recyding

laserze przedstawiamy ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie.

Informacje te ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować obrażenia u Ciebie lub innych.

Każda informacja o bezpieczeństwie poprzedzona jest symbolem  lub jednym z trzech słów:

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, lub UWAGA.

Oznaczają one:

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

ZGINIESZ lub ODNIESIESZ POWAŻNE OBRAŻENIA postępując niezgodnie z instrukcjami.

 **OSTRZEŻENIE**



Możesz ZGINĄĆ lub ODNIEŚĆ POWAŻNE OBRAŻENIA postępując niezgodnie z instrukcjami.

 **UWAGA**


MOŻESZ ODNIEŚĆ OBRAŻENIA postępując niezgodnie z instrukcjami

3. SYMBOLE

Tabliczka znamionowa na urządzeniu może zawierać symbole. Przedstawiają one ważne informacje o produkcie lub instrukcje dotyczące jego użytkowania.

	Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
	Użyj odpowiedniego zabezpieczenia ochronnego.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi i nie wolno ich wyrzucać do pojemników na odpady domowe, gdyż zawierają one substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Prosimy o pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska przez przekazywanie zużytych urządzeń do punktu składowania zużytych urządzeń.

5. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub niewystarczające oświetlenie mogą być przyczyną wypadków.
- Nie należy pracować elektronarzędziami w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub opary.
- Dzieci i osób postronnych nie należy dopuszczać do miejsca pracy. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikaj kontaktu elektronarzędzia z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, w urządzeniu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy należy zachować ostrożność. Czynności wykonuj uważnie i z rozwagą. Nie przystępuj do pracy gdy jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.
- Należy nosić środki ochrony osobistej i okulary ochronne.
- Należy unikać niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Trzymanie palca na włączniku lub podłączanie narzędzia elektrycznego, gdy włącznik jest w pozycji ON (włączony) może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.

Prawidłowa eksploatacja elektronarzędzi


- Nie należy przeciążać narzędzia. Używaj narzędzia przeznaczonego do danej pracy. Odpowiednio dobrane narzędzie, zapewni wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę.
- Nie używaj narzędzia z uszkodzonym włącznikiem. Narzędzie, które nie daje się kontrolować za pomocą włącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie.

- Nieużywane narzędzie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól pracować osobom nieprzeszkolonym. Narzędzie może być niebezpieczne w rękach osoby nieprzeszkolonej.
- Konieczna jest właściwa konserwacja narzędzia.
- Korzystaj z narzędzi i akcesoriów zgodnie z powyższymi instrukcjami. Uwzględnij rodzaj i warunki pracy. Używanie narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa używania lasera krzyżowego.

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać wskazówki dot. bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi.
- Wszyscy użytkownicy muszą w pełni rozumieć i stosować się do tych instrukcji.
- Podczas pracy produktu należy uważać, aby nie wystawiać oczu na emitującą wiązkę lasera (źródło światła). Długotrwałe wystawienie na działanie wiązki laserowej może być niebezpieczne dla oczu.
- Nie należy ustawiać wiązki laserowej na poziomie oczu, lub wpatrywać się w nią bezpośrednio lub za pomocą instrumentów optycznych.
- Nie należy demontować przyrządu laserowego. Wewnątrz nie występują części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować lasera. Modyfikacja narzędzia może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- Nie należy obsługiwać lasera w pobliżu dzieci ani pozwalać dzieciom na jego obsługę.
- Ekspozycja na wiązkę lasera klasy 2 uważana jest za bezpieczną przez maksymalnie 0,25 sekundy.
- Odruchy zrefleksyjne zazwyczaj zapewniają odpowiednią ochronę.


6. IDENTYFIKACJA PODZESPOŁÓW

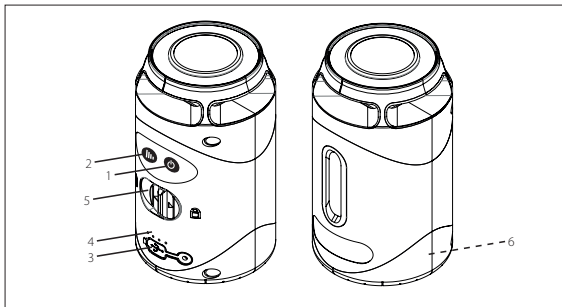

1. Włącznik
2. Włącznik trybu pulsacyjnego
3. Złącze do ładowania typu USB-C

4. Wskaźnik stanu baterii
5. Przełącznik blokady adaptera
6. Gwint montażowy ¼"


Akcesoria

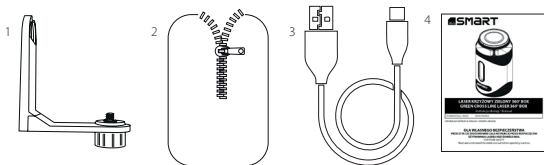


1. Uchwyt do lasera
2. Torba do transportu

3. Kabel do ładowania typu USB-C
4. Instrukcja obsługi

7. OBSŁUGA

Podczas przesuwania poziomiccy laserowej lub jej przechowywania, przełącznik blokady należy trzymać w pozycji LOCK, . Jest to bardzo ważne!

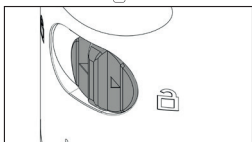

Tryb samo – poziomowania

1. Przełącz blokadę do pozycji „LOCK”, zapali się zarówno pionowa jak i pozioma wiązka laserowa, urządzenie jest samoczynnie poziomowane. Lampka sygnalizacyjna jest zielona.

UWAGA! (Jeżeli lampka sygnalizacyjna jest czerwona, a linie migają, oznacza to, że linie nie są wypoziomowane, należy umieścić poziomice laserową na znacznie bardziej płaskiej powierzchni, ponieważ zakres automatycznego poziomowania wynosi około 4°.)

2. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania, linia pionowa JEST wyłączona, a linia pozioma włączona. Ponownie naciśnięcie przycisku zasilania, zarówno linia pionowa jak i pozioma działają cyklicznie.
3. Należy obrócić przełącznik blokady na pozycję „LOCK”, zatrzymać urządzenie.

Tryb włączonej blokady

1. Gdy przełącznik blokady znajduje się w pozycji „LOCK”, należy przytrzymać przycisk, obie wiązki lasera - pionowa i pozioma - zaświecą się i zaczną migać co 5 sekund, Lampka sygnalizacyjna jest czerwona.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania, linia pionowa wyłączona a linie poziome są włączone, migając co 5 sekund.
3. Krótkie ponowne naciśnięcie przycisku, linia pozioma jest włączona a linia pionowa wyłączona, migając co 5 sekund.
4. Krótkie naciśnięcie przycisku, włączone są zarówno linia pozioma jak i pionowa, migając co 5 sekund
5. W tym przypadku można dowolnie przechylać poziomice.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć poziomice laserową.

Tryb oszczędzania baterii

W trybie auto samo poziomowania i włączonej blokady należy krótko nacisnąć przycisk trybu pulsującego, można regulować jasność światła, jasność dzieli się na 4 poziomy i kluczowe cykle.

Tryb pulsujący

W trybie auto samo poziomowania, długie naciśnięcie przycisku włącza tryb pulsujący, długie ponowne naciśnięcie wyłącza tryb pulsujący. W tym trybie tryb oszczędzania energii nie działa.

UWAGA! Lampka sygnalizacyjna to 4 zielone diody LED, mniejsza ilość lamppek sygnalizacyjnych świadczy o mniejszej mocy. Oznacza to, że moc jest słaba, gdy miga tylko jedna lampka LED, urządzenie powinno być naładowane w czasie.

8. KONSERWACJA

Narzędzie laserowe jest uszczelniane i kalibrowane w zakładzie z określoną dokładnością.

- Zaleca się przeprowadzanie kontroli dokładności przed pierwszym użyciem oraz okresowych kontroli podczas przyszłego użytkowania, szczególnie w przypadku precyzyjnych układów.
- Nie przechowuj narzędzia laserowego bezpośrednio w świetle słonecznym ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Obudowa i niektóre części wewnętrzne

wykonane są z tworzyw sztucznych i mogą ulec deformacji w wysokich temperaturach.

- Zewnętrzne części plastikowe można czyścić wilgotną ściereczką. Chociaż części te są odporne na rozpuszczalniki, NIGDY nie należy używać rozpuszczalników. Używać miękkiej, suchej szmatki, aby usunąć wilgoć z narzędzia przed jego przechowywaniem.
- Nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami domowymi.

9. UTYLIZACJA I RECYCLING



OSTRZEŻENIE! Produkt ten został oznaczony symbolem związanym z usuwaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Oznacza to, że produktu tego nie należy wyrzucać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, lecz zwrócić go do systemu zbiórki zgodnego z europejską dyrektywą WEEE.

Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub magazynami w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. Następnie zostanie poddany recyklingowi lub zdemontowany w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą być niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne.

CONTENTS

1. Introduction
2. Specification
3. Symbols
4. Environmental

1. INTRODUCTION

Thank you for buying our cross line laser. We want to help you to use it in the best and safest way possible. You will find that information in this instruction manual; please read it carefully.

All information and specifications contained in this publication are based on the latest information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice or obligation. No part of this publication may be reproduced without written permission.

This manual should be treated as an integral part of the drywall sander and should be handed over with it in case of resale.

Safety Messages

Your safety and the safety of others is very important. In this manual and on the drywall sander, we provide important safety information. Please read them carefully.

2. SPECIFICATION

Index	SM-06-05030G3
Specification	
Accuracy	≤3 mm/10 m
Leveling scope	± 4°
The direction of the line	vertical / horizontal
Range	30 m*
Laser wavelength	505-550
Laser class	2
Laser beam	green
Thread	1/4"
Li-Ion battery	2000 mAh
Work time	5 h
Protect class	IP54
in SET	cover bag, cable, L Bracket
Logistic	
NET weight / Gross weight	0,28/ 0,52 kg
Product sizes	114x 66 mm
Packaging size LxWxH	187x 82x 115mm

* The range depends on the room lighting

5. General safety rules
6. Know your machine
7. Operation
8. Maintenance
9. Disposal and recycling

This information warns of potential hazards that may cause injury to you or others. Each safety notice shall be preceded by a symbol or one of three words: DANGER, WARNING, or CAUTION.

They mean:



You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you don't follow instructions



You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if you don't follow instructions.



You CAN be HURT if you don't follow instructions.

3. SYMBOLS

The identification plate on the device may contain symbols. They provide important information about the product or instructions for use.

	Read and understand the instructions before using the device.
	Use appropriate protective equipment.

4. ENVIRONMENTAL



Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, hoses and packaging should be resorted, taken to the local recycling center and disposed of in an environmentally safe way.

5. GENERAL SAFETY RULES

Workplace safety

- The work station should be kept clean and well lit. Disorder or insufficient lighting can cause accidents.
- Do not use power tools in explosive atmospheres with flammable liquids, gases or vapors.
- Children and bystanders should not be allowed to enter the workplace. Lack of concentration may result in loss of control of the device.

Electric safety

- Avoid contact with precipitation or moisture. Water and moisture in the device increase the risk of electric shock.

Safety of persons

- Exercise caution when working. Be careful and cautious in all actions. Do not start work when you are tired, under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention can cause serious injuries.
- Wear personal protective equipment and safety goggles.
- Avoid unintentional switching on of the power tool.

Proper operation of power tools

- Do not overload the tool. Use the tool designed for a given job. Properly selected tool will ensure more efficient and safer work.

- Do not use a tool with a defective switch. A tool that cannot be controlled by means of a switch is dangerous and must be repaired.
- Keep the tool out of the reach of children when not in use. Do not allow untrained people to work. The tool can be dangerous in the hands of an untrained person.
- The tool must be properly maintained.
- Use the tools and accessories according to the instructions above. Consider the type and conditions of work. Misuse of tools can lead to dangerous situations.


Precautions on using cross line laser

While the product is in operation, be careful not to expose your eyes to the emitting laser beam (red light source). Exposure to a laser beam for an extended time may be hazardous to your eyes.

- Do not stare directly into the beam or view directly with optical instruments or set up the laser at eye level.
- Do not disassemble the laser tool. There are no user serviceable parts inside.
- Do not modify the laser in any way. Modifying the tool may result in hazardous Laser Radiation Exposure.
- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser.

An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a maximum of 0.25 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.


6. KNOW YOUR MACHINE

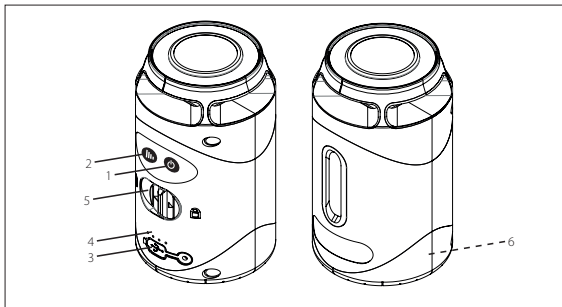

1. Power key
2. Pulse button
3. TYPE-C charging interface

4. Battery indicator
5. Lock switch
6. 1/4" adapter screw hole


ACCESSORIES

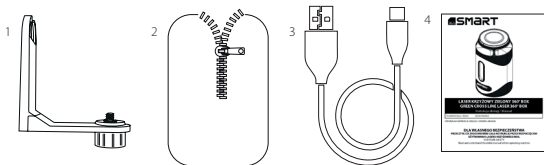

1. L Bracket
2. Zipper bag



3. Charging cable USB-C
4. Paper instruction

7. OPERATION


And please keep the Lock Switch at '  ' position during moving the laser level or storage it. It is very important!



Auto Self-leveling Mode

1. Turn Lock Switch at „  “ position, both of vertical beam and horizontal laser beam are lighting up, the device will be self-levelling indicator light is green. (If key indicator light is red and lines flashed, it indicates lines are not level, please put laser level on much flatter place, because the self-levelling rang is about 4°)
2. Short press the power button, the horizontal line closed and the vertical line works. Short press the power button again, the vertical line closed, and the horizontal line works. Press the power button again, the horizontal line and the vertical line are cyclical
3. Turn Lock Switch at „  “ position, laser level stop working.

Locked Mode

1. When Lock Switch at „  “ position, long press key button both of vertical and horizontal laser beams light up and flash every 5 seconds the indicator light is red.
2. Short press the power button, the horizontal line closed, and the vertical line works, blinking every 5 seconds.
3. Short press the key again, the horizontal line works, and the vertical line closed, blinking every 5 seconds.
4. Short press the key again, both of the horizontal and vertical line are working, blinking every 5 seconds.

5. Cyclical - in this case, you can tilt the spirit level arbitrarily. Press and hold the power button to turn off the laser level

Energy saving mode

In auto self-leveling mode and locked mode, short press the pulse key, the brightness of the light can be adjusted, the brightness of the can be adjusted, the brightness is divided into 4 levels, and the key cycle.

Pulse mode

In auto self-leveling mode, long-press the pulse button. The pulse mode is turning on, long-press again to switch off pulse mode. In this mode energy saving mode is invalid.



ATTENTION! The indicator light is 4 green LED light, the quantity of indicator light less show that power less. It means power weak when there are only one LED light flashes, the device should be charged in time.

8. MAINTNANCE

- The laser tool is sealed and calibrated at the plant to the accuracy specified.
- It is recommended to carry out a accuracy check before its first use and periodic checks during future use especially for precise layouts.
- Do not store the laser tool in direct sunlight or expose it to the high temperature.
- The housing and some internal parts are made of plastic and may become deformed at high temperatures.
- Exterior plastic parts may be cleaned with damp cloth.
- Although these parts are solvent resistant. NEVER use solvents. Use a soft, dry cloth to remove moisture from the tool before storage.
- Do not dispose of this product with household waste.

9. DISPOSAL AND RECYCLING



ATTENTION! This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system which conforms to the European

WEEE Directive.

Contact your local authorities or stocks for advice on recycling. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

**EC /EU DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/ UE**

Company Name/ Nazwa Firmy: Erpatech Beata Praga
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska, Poland

Product name/ Nazwa produktu: Laser krzyżowy 360 + pion / Laser level 360 + vertical

Model/ Model: SM-06-05030G3 (YC-3601)

Rok produkcji/ Year of production 2020

We hereby declare, that all major safety requirements, concerning to:
EMC Directives **[2014/30/EU]**,
are fulfilled, as laid out in the guideline set down by the member states of the EEC Commission.

Niniejszym deklarujemy, że wszystkie główne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu
zawarte w
Dyrektywie o Kompatybilności Elektromagnetycznej **[2014/30/UE]**,
zostały spełnione zgodnie z wytycznymi krajów członkowskich Komisji EEC.

The standards relevant for the evaluation of safety and EMC requirements are as follows:
Oceny spełnienia wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności dokonano na podstawie następujących
norm:

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-2:2013
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Raport z testów wydany przez / Test report issued by:
EMTEK (Dongguan) Co. Ltd.
Building 2, Zone A, Zongda Marine
BR&DB, No 9, Xincheng
Avenue, Songshanhu High Technology Industrial Zone
518102 Guangdong China

Date of issue / data wydania: 1.10.2020

*Authorized person:
Podpis osoby upoważnionej:*

ERPATECH-PRAGA BEATA
05-080 Mościska, ul. Bakaliowa 26
tel. 22 431-05-05, fax: 22 431 05 06
NIP 522-174-32-80

ERPATECH
Beata Praga
Właściciel

WARUNKI GWARANCJI

Firma ERPATECH udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.

Niniejszą gwarancją objęte są wady produkcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania Nabywca zgłasza reklamację do firmy, w której dokonano zakupu urządzenia lub bezpośrednio do firmy Erpatech, dostarczając kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną, ważnym dowodem zakupu oraz, na ile to możliwe, opisem uszkodzenia.

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad fabrycznych lub materiałowych i obejmuje termin 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu na fakturę oraz 24 miesiące w przypadku zakupu konsumenckiego (na paragon).

Gwarancja jest ważna na podstawie oryginału karty gwarancyjnej, dowodu zakupu (faktura, paragon) oraz podpisania przez kupującego.

Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni od daty przyjęcia urządzenia przez serwis firmy Erpatech.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:

- mechanicznych, – wynikłych z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, instalacji, konserwacji lub niewłaściwego przechowania, a także spowodowanych przeciążeniem urządzenia czy korozją,
- produktów, w których naruszone zostały plomby

gwarancyjne lub wynikłych podczas prób naprawy przez osoby nieuprawnione lub poza serwisem firmy Erpatech;

- mechanicznych produktu i wywołane nimi wad;
 - wynikłych na skutek stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. stosowanie niewłaściwego oleju lub paliwa) czy też dokonywania tzw. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 - dodatkowego osprzętu lub akcesoriów dołączonych do urządzenia, przewodów połączeniowych czy sieciowych, gniazd, części posiadających określoną żywotność (np. baterii, akumulatorów, bezpieczników, żarówek, pasków, filtrów, łożysk itp.) oraz elementów urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu;
 - będących następstwem zdarzeń losowych (np. pożar, powódź, zalanie, uszkodzenie elektryczne).
- Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia numeru seryjnego urządzenia, jeżeli taki jest umieszczony na urządzeniu.
- W przypadku nieuzasadnionej, z punktu widzenia warunków gwarancyjnych, wysyłki urządzenia, reklamujący zostanie obciążony kosztami transportu.
- Pozostałe warunki gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

WARRANTY

Provides a warranty for correct operation of the tool. The warranty period begins from the date of handing over to the user and lasts 12 months, while the consumer warranty (purchase with receipt) lasts 24 months.

All faults resulting from manufacturing or material defects are covered with free repairs.

The warranty does not cover defects resulting from mechanical damages caused by the user, misuse, incorrect maintenance, use of incorrect accessories and defects resulting from overloading of the device. The warranty is valid if the tool is delivered to the service center without any modifications, with warranty card stamped and signed by the point of sale, with entered index and serial number, with description of the defects, data of purchaser and proof of purchase in form of the receipt or copy of the invoice (with the same date of sale as in the warranty card). Erpatech. agrees to repair the device within 14 days from the date of delivery to the service center.

All costs related to the provision of safe packaging, insurance and against other risks shall be borne by the Customer.

The Service may decide to replace the device with a new one (complete or in part) if it is not possible

to remove the defect or due to the high costs of such repair. If the same product is not achievable, then it may be required to deliver new product, with parameters which are not worse than the original.

Decision of the warranty service concerning the justness of notified defects is final.

The warranty does not cover:

- malfunction or damages caused by misuse or improper use not conforming the service manual or safety regulations;
- malfunction or damages caused by overloading of the tool leading to damages of motor, transmission or the other components and by use of the other equipment that recommended;
- mechanical damages of the product and defects caused by them;
- malfunction or damages caused as a result of fire, flood or other natural disasters, corrosion or other external impacts;
- products with damaged warranty seals or repaired by the third party service centers or modified in any other way;
- consumable equipment included in the device such as: drill bits, disks, screwdriver bits, tips, knives for planers, blades, abrasive paper and other components subject to wear and tear.

ERPATECH ul. Bakaliowa 26 05-080 Mościska tel. 22-431 05 05

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu

Numer seryjny

Data sprzedaży

Faktura / Paragon pieczętka i podpis sprzedawcy

Oświadczenie Nabywcy.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami gwarancji
 Erpatech i warunki te akceptuję. czytelny podpis kupującego

PRZEBIEG NAPRAW GWARANCYJNYCH

Numer zlecenia Data zgłoszenia Data naprawy Przebieg naprawy 1 Pieczętka i podpis punktu serwisowego	Numer zlecenia Data zgłoszenia Data naprawy Przebieg naprawy 2 Pieczętka i podpis punktu serwisowego
Numer zlecenia Data zgłoszenia Data naprawy Przebieg naprawy 3 Pieczętka i podpis punktu serwisowego	Numer zlecenia Data zgłoszenia Data naprawy Przebieg naprawy 4 Pieczętka i podpis punktu serwisowego

